


リコール届出日：平成29年1月11日

リコール届出番号	外-2422	リコール開始日	平成29年1月12日
届出者の氏名又は名称	フォルクスワーゲン グループ ジャパン株式会社 代表取締役社長 ティル・シェア	製作国：イギリス 製作者名：ベントレー モーターズ リミテッド 問合せ先：ベントレーコール（フリーダイヤル） 0120-97-7797	
不具合の部位（部品名）	前席サイドエアバッグ、前席シートベルトバックル、前席シート背もたれ、後席サイドエアバッグ、後席シートベルト、ステアリングコラム、ウィンカー・ワイパー操作レバーユニット、アクセルペダル、ダッシュボード前面カバー、助手席エアバッグ（ボルト）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	車両製造時の作業管理が不適切なため、サイドエアバッグ、助手席エアバッグ、前席シートベルトバックル、前席シート背もたれ、後席シートベルト、ステアリングコラム、ウィンカー・ワイパー操作レバーユニット及びアクセルペダル等の取付ボルトが規定のトルクで締め付けられていないものがある。そのため、走行振動等によって取付ボルトに緩みが生じ、そのままの状態で使用を続けると、当該ボルトが外れて、ウィンカー、ワイパー、ハンドル、アクセルが操作できなくなったり、衝突時に乗員を正しく拘束できなくなったり、エアバッグが展開時に正しく展開しないおそれがある。		
改善措置の内容	点検し、適切なトルクで締め付けられていない場合は、規定のトルクで締め付ける。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>自動車使用者：ダイレクトメール、電話、または訪問により通知する。</li> <li>自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>対策実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカ付近に外-2422のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ベントレー	ABA-BADDB	バンテイガ W12	SJAAB14V4HC011167～ SJAAB14V0HC014891 平成27年12月21日～ 平成28年9月24日	41台	
	(計1型式)	(計1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成27年12月21日～ 平成28年9月24日	41台	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

# 改善箇所説明図

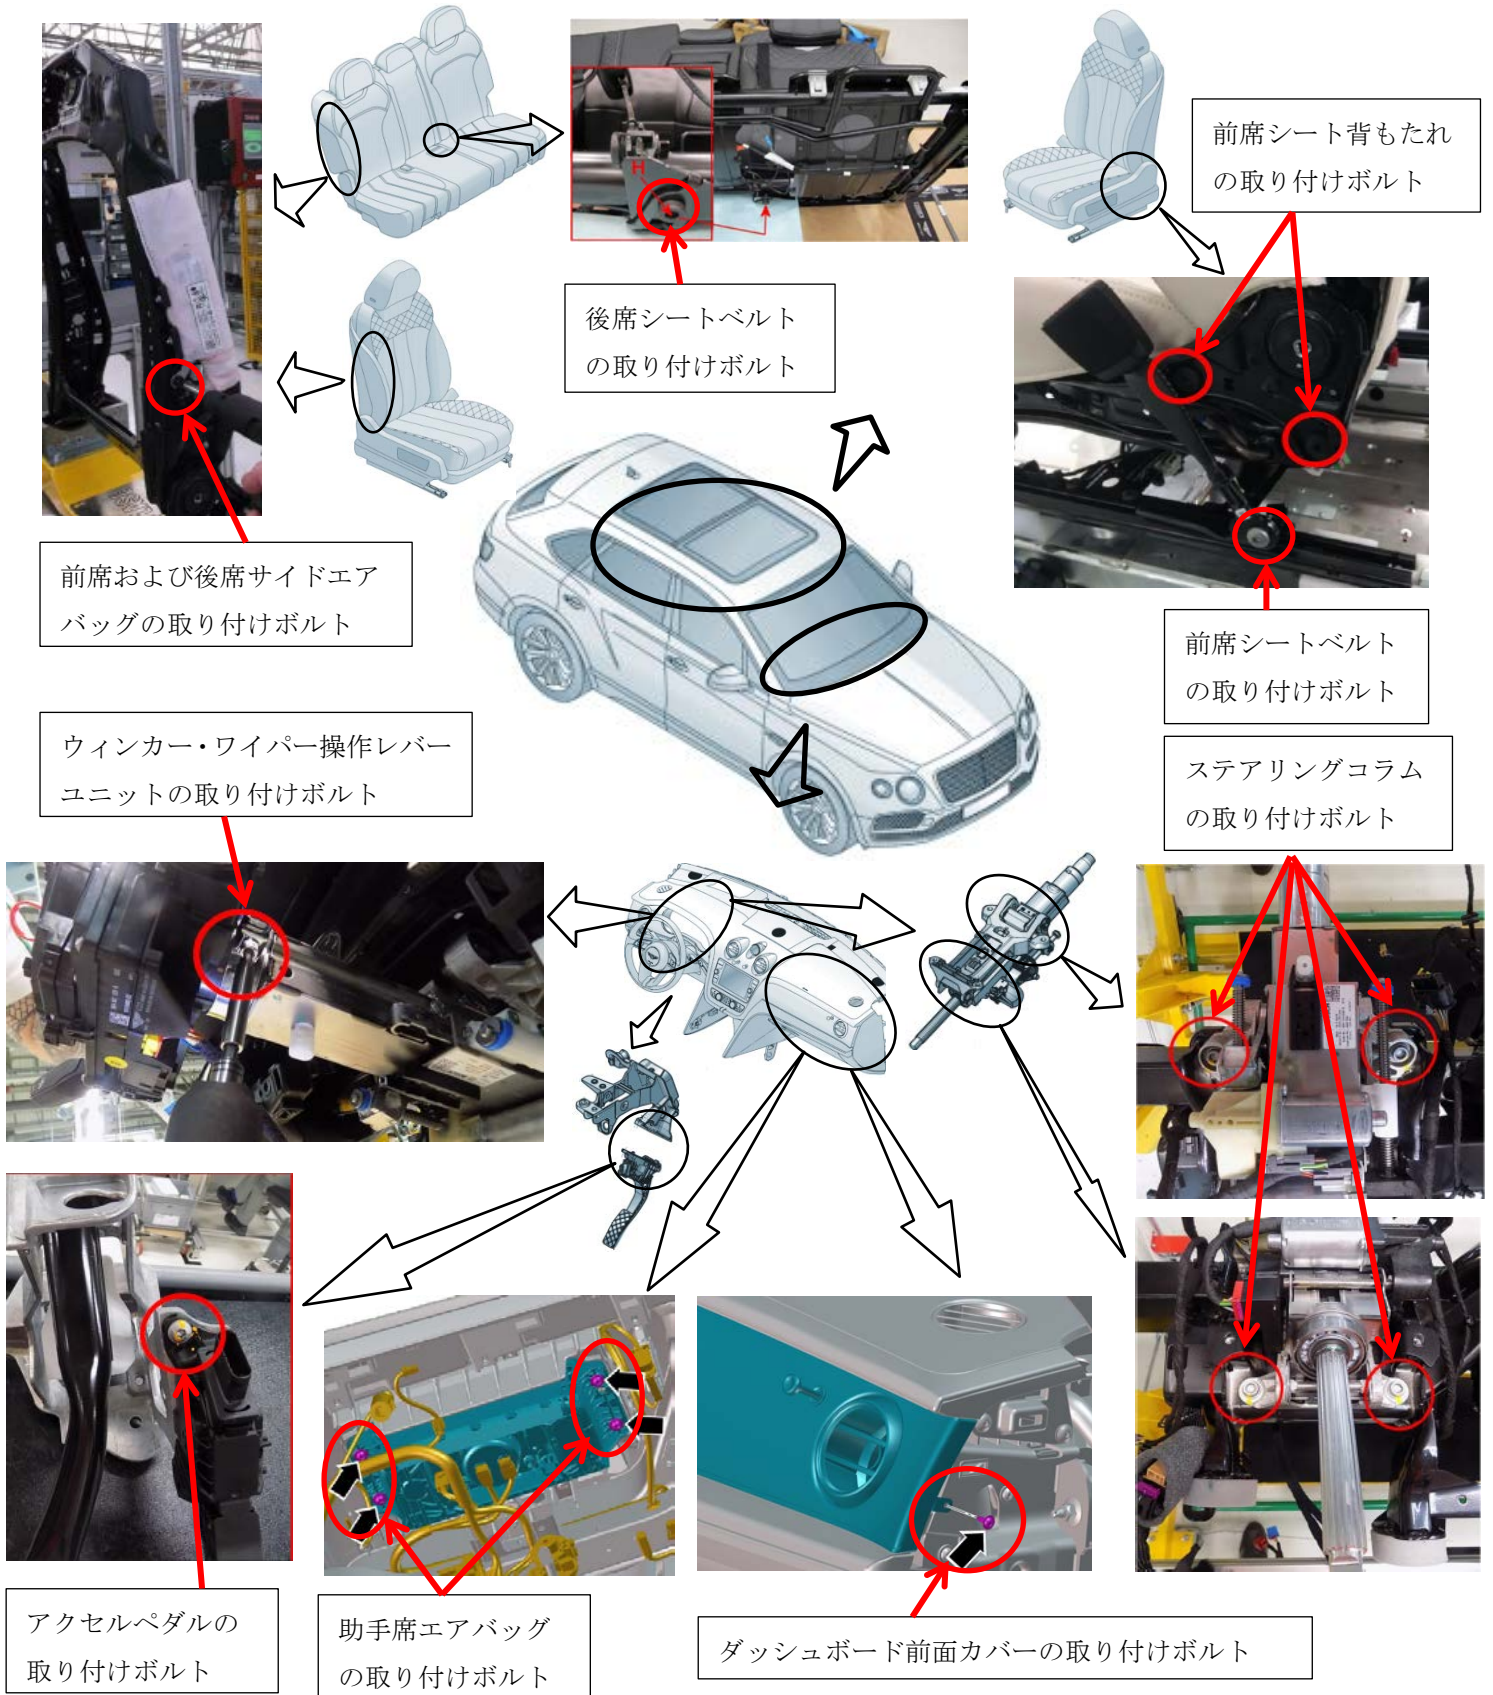

注意：  は不具合箇所を示す。

### 不具合の内容

車両製造時の作業管理が不適切なため、サイドエアバッグ、助手席エアバッグ、前席シートベルトバックル、前席シート背もたれ、後席シートベルト、ステアリングコラム、ウィンカー・ワイパー操作レバーユニット及びアクセルペダル等の取付ボルトが規定のトルクで締め付けられていないものがある。そのため、走行振動等によって取付ボルトに緩みが生じ、そのままの状態で使用を続けると、当該ボルトが外れて、ウィンカー、ワイパー、ハンドル、アクセルが操作できなくなったり、衝突時に乗員を正しく拘束できなくなったり、エアバッグが展開時に正しく展開しないおそれがある。

### 改善の内容

点検し、適切なトルクで締め付けられていない場合は、規定のトルクで締め付ける。

### 識別

右ボンネット横の電気ケーブルのジャンクションボックスに赤色のペイントを塗布する。