


リコール届出日：令和元年9月4日

リコール届出番号	外-2911	リコール開始日	令和元年9月5日
届出者の氏名又は名称	フォルクスワーゲン 製作国：英国 グループ ジャパン株式会社 製作者名：ベントレー モーターズ リミテッド 代表取締役社長 ティル・シェア 問合せ先：ベントレーコール(フリーダイヤル) 0120-97-7797		
不具合の部位(部品名)	電気配線(電動パワーステアリング装置)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	電動パワーステアリング装置において、電気配線の配策が不適切なため、当該配線がサスペンションフレームとアンダーパネルの間に挟まれているものがある。そのため、走行時の振動等で被覆が削れ、サスペンションフレームに短絡することで警告灯が点灯し、ステアリングのアシスト機能が失われ、最悪の場合、火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、電気配線の配策状態を点検し、不適切なものは適切な配策へ修正する。なお、ハーネスが挟まれて損傷しているものは、ハーネスを新品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>自動車使用者：ダイレクトメール、電話、または訪問により通知する。</li> <li>自動車分解整備事業者：対象台数が少なく使用者の特定が可能なため日整連発行の機関誌に掲載しない。</li> <li>対策実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカ付近に外-2911のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車両の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ベントレー	ABA-BCDDB	コンチネンタル GT	SCBCA13SXJC069875～ SCBCA13S0KC073872 平成30年8月18日～ 令和元年5月30日	69台	
	計1型式	計1車種	輸入期間の全体の範囲 平成30年8月18日～ 令和元年5月30日	計69台	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

# 改善箇所説明図

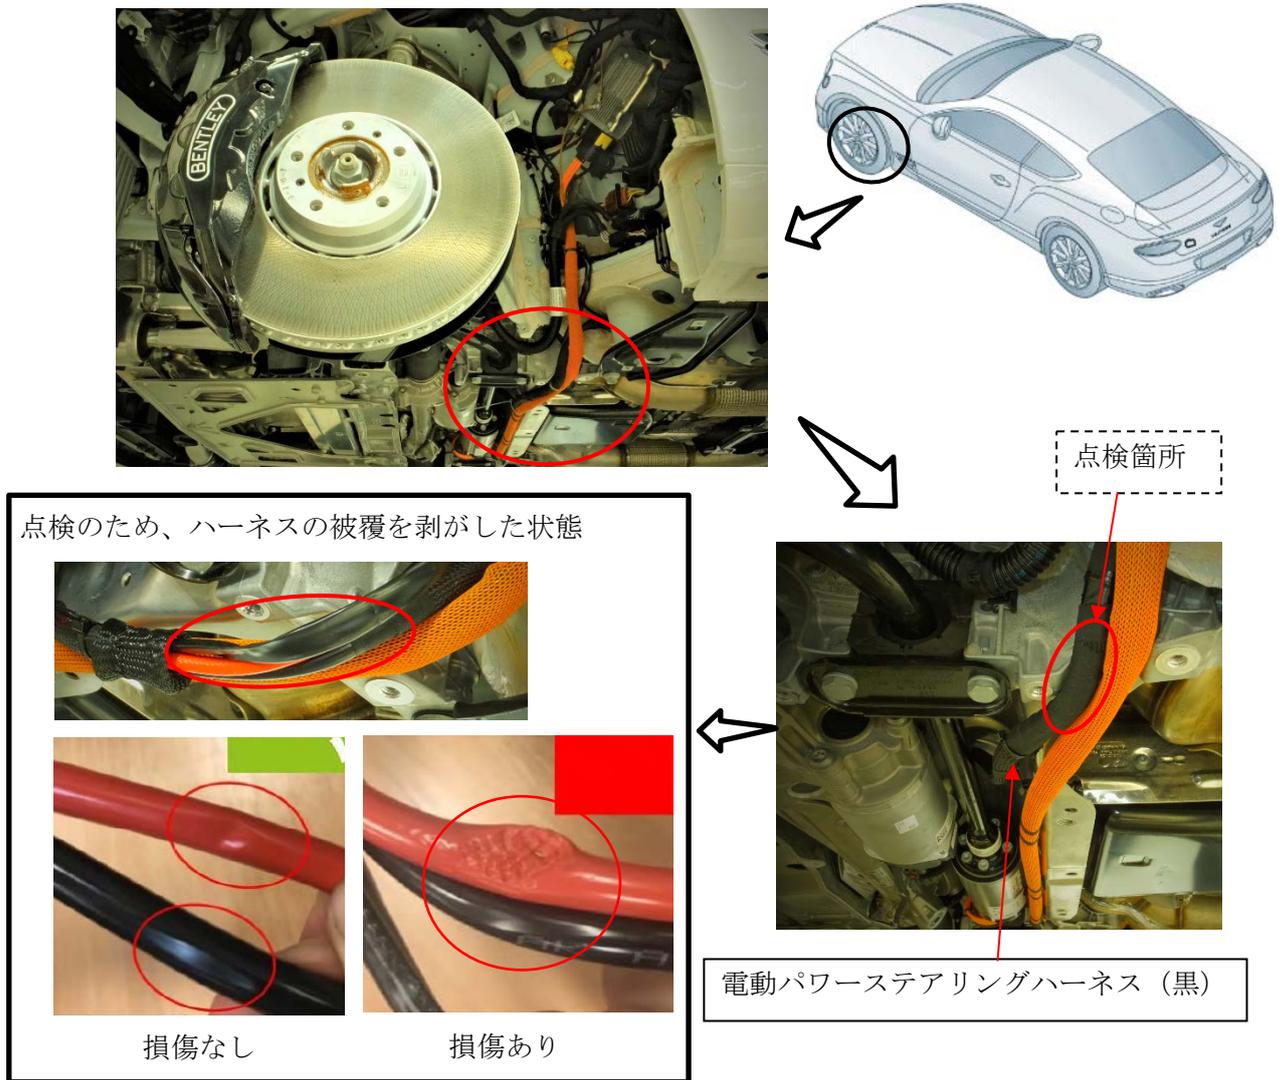

## 不具合の内容

電動パワーステアリング装置において、電気配線の配策が不適切なため、当該配線がサスペンションフレームとアンダーパネルの間に挟まれているものがある。そのため、走行時の振動等で被覆が削れ、サスペンションフレームに短絡することで警告灯が点灯し、ステアリングのアシスト機能が失われ、最悪の場合、火災に至るおそれがある。

## 改善の内容

全車両、電気配線の配策状態を点検し、不適切なものは適切な配策へ修正する。なお、ハーネスが挟まれて損傷しているものは、ハーネスを新品に交換する。

## 識別

改善後は、フロントサブフレームに赤色のペイントを行い識別とする。