

届出番号	外-558	リコール開始日	平成7年5月17日
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・自動車使用者：ダイレクトメール及び電話で通知する。 ・自動車分解整備事業者：台数が少数であり、全ユーザーを把握しているため、周知のための措置はとらない。 ・改善実施済車には、後面ガラス左下隅に外-558のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の含まれる車台番号	リコール対象車の輸入期間	リコール対象車の台数	基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	改善の内容
ロールスロイス	E-RMS	シルバースピリットIII	SCBZD02C0SCX50098	平成6年9月20日	19台	ステアリングシャフトの継手部に取り付けられている遮熱板が、ブレーキパイプと干渉しているものがあり、このままの状態で使用を続けると、最悪の場合、ブレーキパイプが損傷しブレーキ液が漏れ、制動力が低下するおそれがある。	全車両、当該間隙を点検し、間隙の少ないものはブレーキパイプの取付け位置を修正する。また、ブレーキパイプが損傷しているものについてはブレーキパイプを良品と交換する。
	E-RMN	シルバースパ-III					
	E-RMW	ツ-リソグリムツ					
ベントレー	E-BME	ブルックランズ SWB	SCAZW02C9SCX80134	平成7年1月30日			
	E-BMF	ブルックランズ LWB					
	E-BMD	コンチネンタル					