

整理番号		サービスキャンペーン開始日	平成29年9月12日
不具合の内容	トランクリッドのヒンジ、掛け金及びトランクストライカーの位置調整又は、トランクシールの取り付け状態のいずれかに不適切なものがあるため、トランクリッドを電動モーターにより閉じる場合、トランクリッドが完全に閉じきらずに再び全開の状態に戻る場合がある。		
改善の内容	トランクリッドのヒンジの調整、掛け金のカバー及びトランクストライカーのフラップのスプリングを改良品と交換し位置の調整を行う。また、トランクシールを取り外して適切な状態に取り付け直すとともに、トランクリッドのガスダンパーの交換（車体の形状が幌型の車両を除く。）及びトランクリッド制御プログラムの修正を行う。		
自動車利用者等に周知させるための処置	ダイレクトメール、電話、訪問により通知する。		


車名	型式	通称名	サービスキャンペーン対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	サービスキャンペーン対象車の台数	備考
ベントレー	ABA-BFCKH	コンチネンタルGT	SCBFE63W6CC071062～ SCBFE63W0DC079272 平成23年5月12日～ 平成24年5月17日	111台	
	ABA-BFCVA	コンチネンタルGT	SCBFG63W8DC084150～ SCBFG63W9EC041048 平成24年12月16日～ 平成26年5月13日	25台	
		コンチネンタルGT Speed	SCBFA63W3DC083943～ SCBFA63WXEC095993 平成24年12月15日～ 平成26年3月4日	51台	
	ABA-BGCKH	コンチネンタルGTC	SCBGE23W7CC076638～ SCBGE23W0DC080662 平成24年2月2日～ 平成24年7月9日	15台	
	ABA-BGCVA	コンチネンタルGTC	SCBGG23W4DC084191～ SCBGG23W9EC095298 平成24年12月17日～ 平成26年2月18日	12台	
		GT Speed コンバーチブル	SCBGA23W7EC088190～ SCBGA23W9EC040674 平成25年7月16日～ 平成26年4月30日	11台	
	ABA-BFCMM	コンチネンタルGT V8	SCBFJ63W3DC079259～ SCBFN63W2EC040605 平成24年5月11日～ 平成26年4月28日	185台	
	ABA-BGCMM	コンチネンタルGT V8 コンバーチブル	SCBGJ23W7DC079035～ SCBGN23W1EC096533 平成24年5月2日～ 平成26年3月19日	30台	
	不明	Continental GT V8S	SCBFE63W3EC040676～ SCBFE63W3EC040676 平成26年5月1日～ 平成26年5月1日	1台	
		Continental GT	SCBFH63W1CC070019～ SCBFH63W8CC075931 平成23年2月12日～ 平成23年12月15日	8台	

		Continental GT Speed	SCBFB63W7DC082971～ SCBFB63W7DC082971 平成 24 年 11 月 3 日～ 平成 24 年 11 月 3 日	1 台	
		Continental GTC	SCBGH23W7CC075769～ SCBGH23W7CC075769 平成 23 年 12 月 14 日～ 平成 23 年 12 月 14 日	1 台	
		Continental GT V8	SCBFJ63W4DC078928～ SCBFJ63W4DC078928 平成 24 年 4 月 27 日～ 平成 24 年 4 月 27 日	1 台	
		Continental GTC V8	SCBGJ23W4CC075958～ SCBGJ23W4CC075958 平成 23 年 12 月 21 日～ 平成 23 年 12 月 21 日	1 台	
	(計 6 型式)	(計 12 車種)	製作期間の全体の範囲 平成 23 年 2 月 12 日～ 平成 26 年 5 月 13 日	453 台	

サービスキャンペーン対象車の主要諸元

車名	型式	通称名	種別・用途	車体の形状	原動機の型式 総排気量	備考
ベントレー	ABA- BFCKH	コンチネンタル GT	普通・乗用	箱型	CKH 5,998cc	
	ABA- BFCVA	コンチネンタル GT	普通・乗用	箱型	CVA 5,998cc	
		コンチネンタル GT Speed	普通・乗用	箱型	CVA 5,998cc	
	ABA- BGCKH	コンチネンタル GTC	普通・乗用	幌型	CKH 5,998cc	
	ABA- BGCVA	コンチネンタル GTC	普通・乗用	幌型	CVA 5,998cc	
		GT Speed コンバーチブル	普通・乗用	幌型	CVA 5,998cc	
	ABA- BFCMM	コンチネンタル GT V8	普通・乗用	箱型	CMM 3,992cc	
	ABA- BGCMM	コンチネンタル GT V8 コンバーチブル	普通・乗用	幌型	CMM 3,992cc	
	不明	Continental GT V8S	普通・乗用	箱型	CMM 3,992cc	
		Continental GT	普通・乗用	箱型	CKH 5,998cc	
		Continental GT Speed	普通・乗用	箱型	CVA 5,998cc	
		Continental GTC	普通・乗用	幌型	CKH 5,998cc	
Continental GT V8		普通・乗用	箱型	CMM 3,992cc		
	Continental GTC V8	普通・乗用	幌型	CMM 3,992cc		

④改善箇所説明図

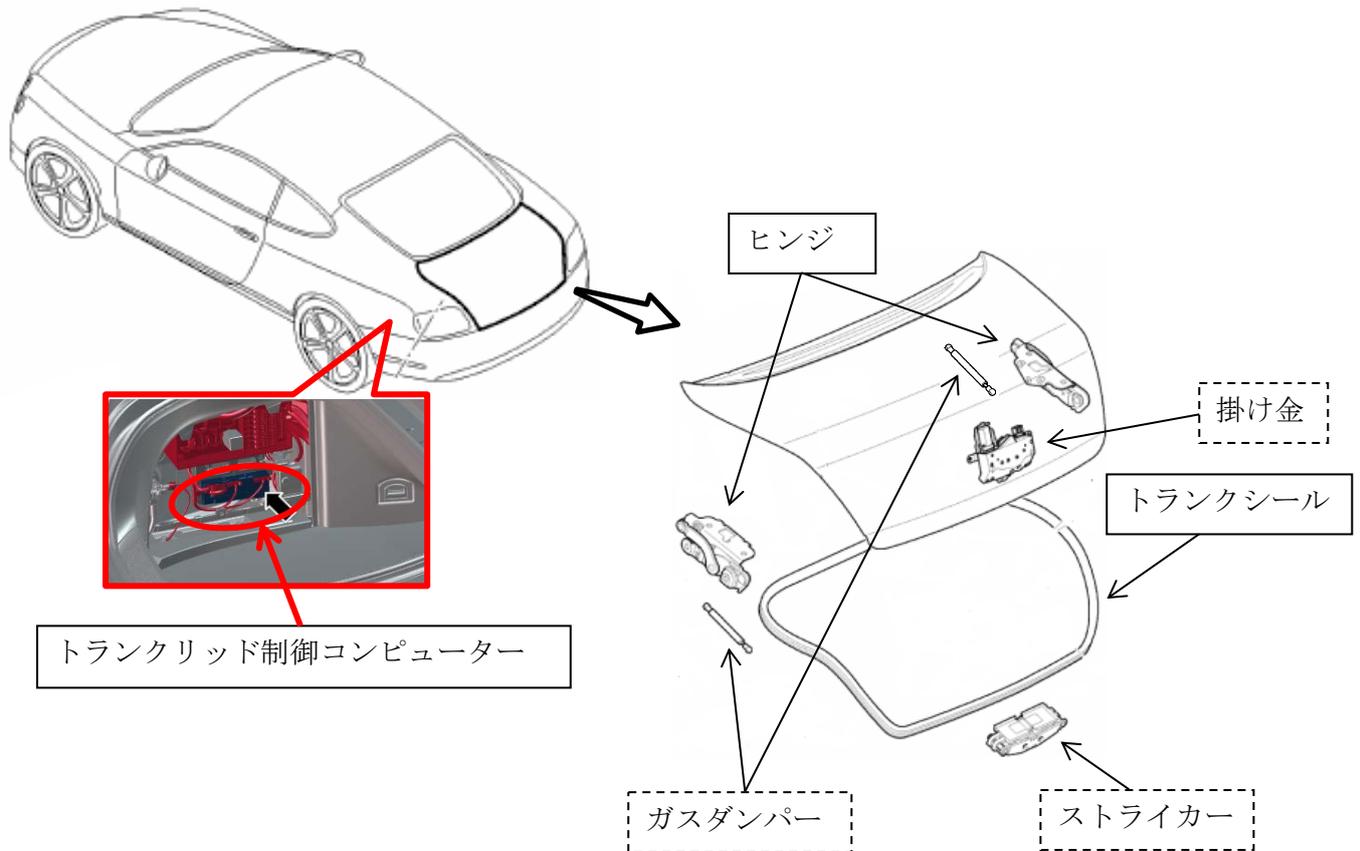

注意： は修正する部品を示す。

は改良する部品を示す。

不具合の内容

トランクリッドのヒンジ、掛け金及びトランクストライカーの位置調整又は、トランクシールの取り付け状態のいずれかに不適切なものがあるため、トランクリッドを電動モーターにより閉じる場合、トランクリッドが完全に閉じきらずに再び全開の状態に戻る場合がある。

改善の内容

トランクリッドのヒンジの調整、掛け金のカバー及びトランクストライカーのフラップのスプリングを改良品と交換し位置の調整を行う。また、トランクシールを取り外して適切な状態に取り付け直すとともに、トランクリッドのガスダンパーの交換（車体の形状が幌型の車両を除く。）及びトランクリッド制御プログラムの修正を行う。

識別

トランクストライカープレートに白色のペイントを塗布する。