
## リコール届出日:令和3年7月15日

				カー、72個田日1.7413年1月13日
リコール届出番号	外-3249	リコール開	始日	令和3年7月15日
届出者の氏名又は名称	フォルクスワーゲン	製作	国: 英	国
	グループ ジャパン株式会社	製作者	者名: ベ	ントレー モーターズ リミテッド
	代表取締役社長 ティル・シ	ェア 問合t	t先: ベ	ントレーコール(フリーダイヤル)
			0	120-97-7797
不具合の部位(部品名)	原動機(エンジン)			
基準不適合状態にあると	ガソリンエンジンにおいて、サプライヤーの製造工程が不適切なため、エンジンブロックに			
認める構造、装置又は性	<b>亀裂が発生しているものがある。そのため、使用過程において亀裂が悪化することにより、</b>			
能の状況及びその原因	エンジンオイルが漏れ出し、最悪の場合、漏れ出したエンジンオイルが排気管に付着し、			
	火災に至るおそれがある。			
改善措置の内容	当該車両のエンジンを良品と交換する。			
不具合件数	0件	事故の有無		無し
発見の動機	エンジン製造サプライヤーからの報告による。			
自動車使用者及び自動	・ 自動車使用者:ダイレクトメール、電話、または訪問により通知する。			
車特定整備事業者等に	・ 自動車特定整備事業者:対象台数が少なく使用者の特定が可能なため日整連発行の			
周知させるための措置	機関誌に掲載しない。			
	・ 弊社インターネットホームページに掲載する。			

車名	<del>'-</del> 1#	通 称 名	リコール対象車両の車台番号(シリア	リコール対	備考
	型式		ル番号)の範囲及び輸入期間	象車の台数	
ベントレー	7BA-BADCU	ベンテイガ V8	SJAAL14V6MC034067~	1台	
			SJAAL14V6MC034067		
			令和2年12月17日~		
			令和2年12月17日		
			輸入期間の全体の範囲		
	計1型式	計1車種	令和2年12月17日~	計1台	
			令和2年12月17日		

# 改善箇所説明図

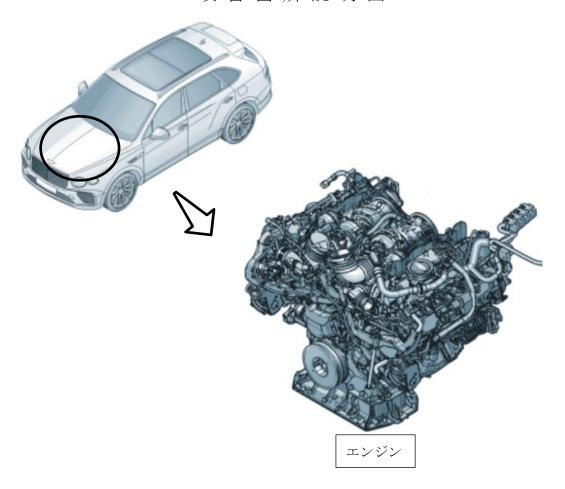

注意:	は交換する部品を示す。

### 不具合の内容

ガソリンエンジンにおいて、サプライヤーの製造工程が不適切なため、エンジンブロックに亀裂が発生しているものがある。そのため、使用過程において亀裂が悪化することにより、エンジンオイルが漏れ出し、最悪の場合、漏れ出したエンジンオイルが排気管に付着し、火災に至るおそれがある。

### 改善の内容

当該車両のエンジンを良品と交換する。

### <u>識別</u>

バッテリーのベンチレーションホースに白色のペイントを塗布し識別とする。