


整理番号		サービスキャンペーン開始日	平成30年2月14日
不具合の内容	二次空気供給装置の空気供給用ポンプにおいて、電気回路が不適切なため、エンジン始動時に設計値を超えた電流が当該ポンプに流れた場合、エンジンコンピューターが当該ポンプの故障と誤判定し、走行中にエンジン警告灯が点灯するおそれがある。		
改善の内容	全車両、二次空気供給装置の空気供給用ポンプの電気回路に抵抗付き配線を追加し、エンジン制御プログラムを書き換える。		
自動車利用者等に周知させるための処置	ダイレクトメール、電話、訪問により通知する。		

車名	型式	通称名	サービスキャンペーン対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	サービスキャンペーン対象車の台数	備考
ベントレー	ABA-BADDB	ベンテイガ W12	SJAAB14V0HC011148～ SJAAF14V6JC019362 平成27年12月22日～ 平成29年6月15日	198台	
	(計1型式)	(計1車種)	製作期間の全体の範囲 平成27年12月22日～ 平成29年6月15日	198台	

サービスキャンペーン対象車の主要諸元

車名	型式	通称名	種別・用途	車体の形状	原動機の型式 総排気量	備考
ベントレー	ABA-BADDB	ベンテイガ W12	普通・乗用	ステーションワゴン	DDB 5,945cc	

# 改善箇所説明図

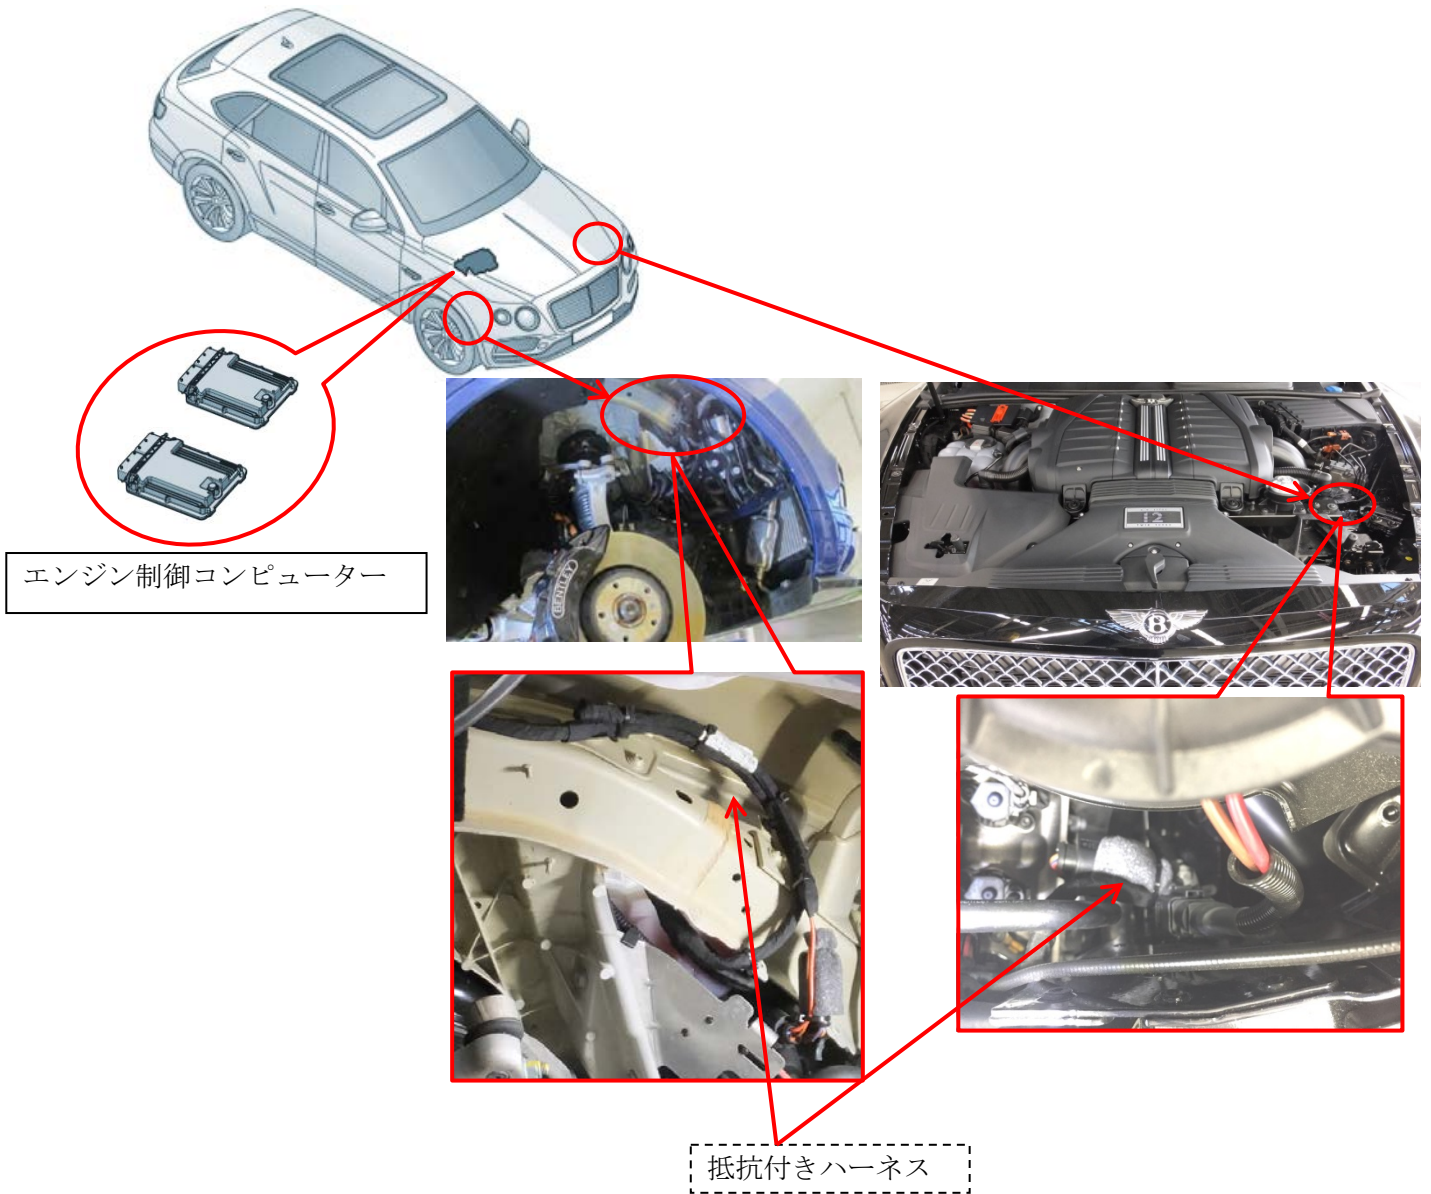

注意：  はプログラムを書き換える部品を示す。

は追加で取り付ける部品を示す。

## 不具合の内容

二次空気供給装置の空気供給用ポンプにおいて、電気回路が不適切なため、エンジン始動時に設計値を超えた電流が当該ポンプに流れた場合、エンジンコンピューターが当該ポンプの故障と誤判定し、走行中にエンジン警告灯が点灯するおそれがある。

## 改善の内容

全車両、二次空気供給装置の空気供給用ポンプの電気回路に抵抗付き配線を追加し、エンジン制御プログラムを書き換える。

## 識別

ブレーキ液のリザーバータンクの隠し蓋に黄色のペイントを塗布する。