

※ 整理番号		サービスキャンペーン開始日	令和6年11月14日
不具合の内容	① ドアコントロールモジュールの制御プログラムが不適切なため、後席のパワークローズ機能でドアを閉じる操作を行った際、ドアラッチとのかみ合いが不完全となり、半ドア状態になるとともに、メーターパネルに警告灯が点灯するおそれがある。 ② 助手席ドアコントロールモジュールにおいて、プリント基板の製造が不適切なため、車両施錠後にヘッドライトファンがオンになることがある。そのため、12Vバッテリーが消耗し、バッテリーが上がってしまうおそれがある。		
改善の内容	① 全車両、ドアコントロールモジュールの制御プログラムを対策プログラムに書き換える。 ② 全車両、助手席ドアコントロールモジュールを対策品と交換する。		
自動車利用者等に周知させるための措置	ダイレクトメール、電話または訪問等により通知する。		


車名	型式	通称名	サービスキャンペーン対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	サービスキャンペーン対象車の台数	備考
ベントレー	7BA-BHDCU	ベンテイガ V8 EWB	SJAHB14V8RC025377～SJAHB14V5RC025949 令和6年4月20日～令和6年5月17日	4	①
			SJAHB14VXR026000～SJAHB14V5RC026079 令和6年4月20日～令和6年5月17日	4	②
			SJAHB14V5RC025515～SJAHB14V7RC025967 令和6年4月20日～令和6年5月17日	6	①②
			(輸入期間の全体の範囲) 令和6年4月20日～令和6年5月17日	(計14台)	

【注意事項】サービスキャンペーン対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

(備考)

本件①は、令和6年6月13日付けのサービスキャンペーン通知に、対象車を追加し、新たに通知するものである。

# 改善箇所説明図

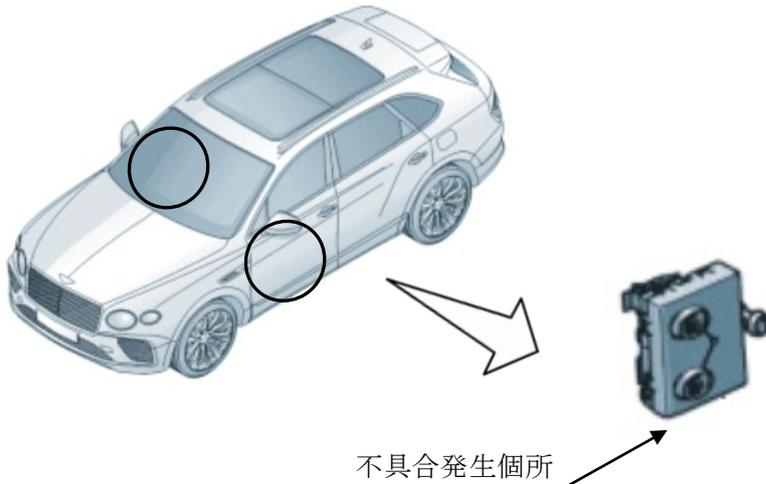

- ①運転席/助手席ドアコントロールモジュール
- ②助手席ドアコントロールモジュール

注：  ①は、プログラムを書き換える部品を示す。②は、交換する部品を示す。

- ① ドアコントロールモジュールの制御プログラムが不適切なため、後席のパワークローズ機能でドアを閉じる操作を行った際、ドアラッチとのかみ合いが不完全となり、半ドア状態になるとともに、メーターパネルに警告灯が点灯するおそれがある。
- ② 助手席ドアコントロールモジュールにおいて、プリント基版の製造が不適切なため、車両施錠後にヘッドライトファンがオンになることがある。そのため、12Vバッテリーが消耗し、バッテリーが上がってしまうおそれがある。

改善の内容：

- ① 全車両、ドアコントロールモジュールの制御プログラムを対策プログラムに書き換える。
- ② 全車両、助手席ドアコントロールモジュールを対策品と交換する。

識別： ① 左リヤドアのハーネスグロメット下側に黄色のペイントを塗布する。

② 助手席アウターレール(固定具裏)に黄色のペイントを塗布する。